

Монтаж и эксплуатация

Монтаж/демонтаж должен производиться при отсутствии давления в трубопроводе. Прибор должен быть установлен либо в нормальном рабочем положении (положение прибора с вертикальным расположением циферблата (допускаемое отклонение $\pm 5^\circ$ в любую сторону)), либо в соответствии со знаком рабочего положения, указанным на циферблате.

При монтаже вращать прибор разрешается только за штуцер с помощью гаечного ключа. Прикладывать усилие к корпусу прибора запрещается.

Крутящий момент при монтаже не должен превышать 20 Н·м. Подвод давления осуществляется трубопроводами с внутренним диаметром не менее 3 мм.

Настройка прибора и выставление уставок осуществляется с помощью [настроечного ключа](#) (идет в комплекте к каждому прибору + можно приобрести дополнительно).

При измерении давления среды с температурой, превышающей допустимую рабочую температуру, необходимо устанавливать перед прибором [петлевую трубку](#) или [отвод-охладитель](#).



Для защиты манометра от воздействия пульсаций измеряемой среды рекомендуется использовать [демпферное устройство с регулировочной иглой](#).

Прибор следует нагружать давлением постепенно и не допускать резких скачков давления; не превышать диапазон измерений. Запрещается использовать растворители и абразивы для очистки стекол.




Типовой узел отбора для подключения манометра состоит из **приварной бобышки** с площадкой под **уплотнительную прокладку**, **петлевой трубки** и **игльчатого клапана**. В качестве уплотнения в резьбовых соединениях между приварной бобышкой, краном и манометром рекомендуется применять **паронитовую, фторопластовую или медную прокладку**.

Для защиты чувствительного элемента манометра или датчика давления от контакта с агрессивной, вязкой или абразивной измеряемой средой рекомендуется устанавливать прибор в сборе с **мембранным разделителем сред**, заполненным разделительной жидкостью.

При монтаже манометров в щитах, панелях, стенах или прочих поверхностях рекомендуется использовать **фланцы**.

Прибор необходимо исключить из эксплуатации и сдать в ремонт в случае, если: прибор не работает; стекло разбито или повреждено; стрелка движется скачками или не возвращается к нулевой отметке; погрешность показаний превышает допустимое значение. При отсутствии давления стрелка должна находиться в пределах участка нулевой отметки. Отклонение стрелки за пределы этого участка свидетельствует о неисправности прибора.

Для манометров с возможностью гидрозаполнения после монтажа необходимо срезать специальный выступ на пробке прибора или проколоть отверстие в пробке.

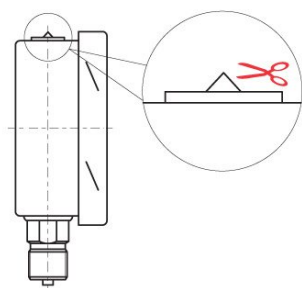

Для манометра с гидрозаполнением